



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Красина ул., д. 27, стр. 1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13
E-mail: mos@gosnadzor.ru
http:// www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

Руководителям предприятий и
организаций, эксплуатирующих лифты

Руководителям специализированных
предприятий и организаций,
занимающихся техническим
обслуживанием, ремонтом и
эксплуатацией лифтов

28 ФЕВ 2017

№

4360-А/3/3.2-20

На №

от

Г

Г

Об аварии, произошедшей на лифте по адресу:
Заморенова ул., д. 27, Москва

Информационное письмо.

07 декабря 2016 года в 14 час 00 минут на пассажирском лифте рег. № 71076, установленном в здании поликлиники по адресу: г. Москва, Заморёнова ул., д. 27, муниципальный район «Пресненский», ЦАО г. Москвы, произошла авария.

Обстоятельства аварии:

При посадке на 8 этаже в кабину лифта пассажирке зажало ноги створками двери кабины, после чего она упала на пол кабины. Далее кабина лифта пришла в движение вверх с открытой дверью кабины и остановилась на уровне 13-го этажа. В результате чего у пассажирки оказались травмированы ноги.

Причины аварии:

1. Привлечение и допуск к обслуживанию лифта персонала не обладающего соответствующей квалификацией;
2. Движение кабины лифта вверх с 8 этажа на 13 этаж с открытыми створками двери кабины в результате внешнего вмешательства в электрическую схему лифта;
3. Проведение не в полном объеме ежесменного осмотра лифта лифтерами;
4. Необеспечение электромеханика по лифтам технической документацией, необходимой для проведения работ по техническому обслуживанию лифтов;
5. Невыполнение работ по техническому обслуживанию лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;
6. Отсутствие соответствующей квалификации и аттестации у ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;
7. Отсутствие контроля за проведением технического обслуживания лифтов;

8. Недостаточный контроль за выполнением обслуживающим персоналом своих обязанностей;
9. Ненадлежащая организация эксплуатации лифтов.
10. Неудовлетворительная организация работ по техническому обслуживанию лифтов.

В целях предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте лифтов, предлагается:

1. Довести информацию об обстоятельствах и причинах аварии до сведения работников, связанных с эксплуатацией лифтов, **в срок до 31.03.2017.**
2. Обеспечить допуск к обслуживанию лифтов персонала обладающего соответствующей квалификацией, **в срок постоянно.**
3. Повысить трудовую и производственную дисциплину, обеспечив выполнение должностных и производственных инструкций специалистами и обслуживающим персоналом,
4. Провести внеплановый инструктаж с электромеханиками по лифтам по их производственной инструкции, **в срок до 31.03.2017.**
5. Обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 и Руководств по эксплуатации изготовителей лифтов, **в срок постоянно.**
6. Обеспечить контроль за выполнением обслуживающим лифты персоналом производственных и должностных обязанностей, **в срок постоянно.**
7. Рекомендовать предприятиям и организациям, эксплуатирующим лифты, выведение лифтов из эксплуатации при выявлении нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей и усилить контроль за проведением технического освидетельствования лифтов.

Врио руководителя



Д.В. Федоткин